

► Oggetto


La seguente guida illustra come aggiornare il plugin di intelligenza artificiale sulle telecamere della serie V1, V1W, P6, Z6, Z7, S7.

► Modelli

Serie Z7	Z7R8182X3-P, Z7R8182X2-P, Z7R8182X10-P, Z7R8082X10-P, Z7R6482X3-P, Z7R8082EX30
Serie S7	S7R5584X30, S7R5588X30, S7R5554X30, S7R5558X30
Serie Z6	Z6R6482X3, Z6R8982X3, Z6R6552X3, Z6R6452X3, Z6R8952X3
Serie P6	P6R3782E2, P6R8882E2, P6R6382E2, P5R6552E2, P6R5582E2, P6R6352E2
Serie V1	V1R4452E2, V1R4552X3, V1R6052E2, V1R6052X3, V1R9452E2, V1R9552X3
Serie V1W	V1W4452E2, V1W4552X3, V1W9452E2, V1W9552X3

► Aggiornamento Plugin


Accedere tramite browser web (consigliato Google Chrome) alla telecamera IP e selezionare **Setting**.

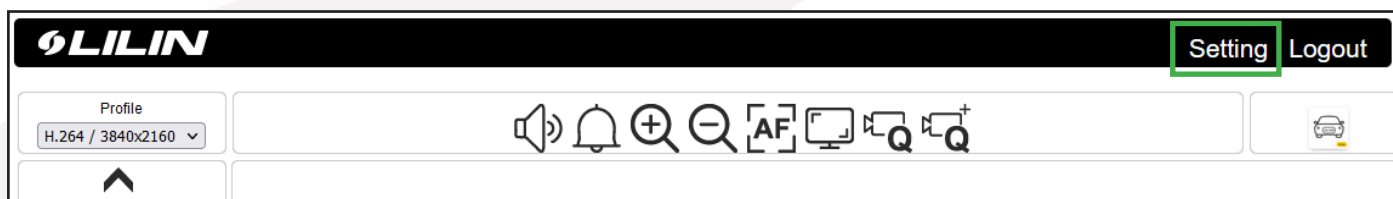

Accedere al menù **LPKG**.




Eliminare il plugin presente cliccando sull'icona del **cestino**.

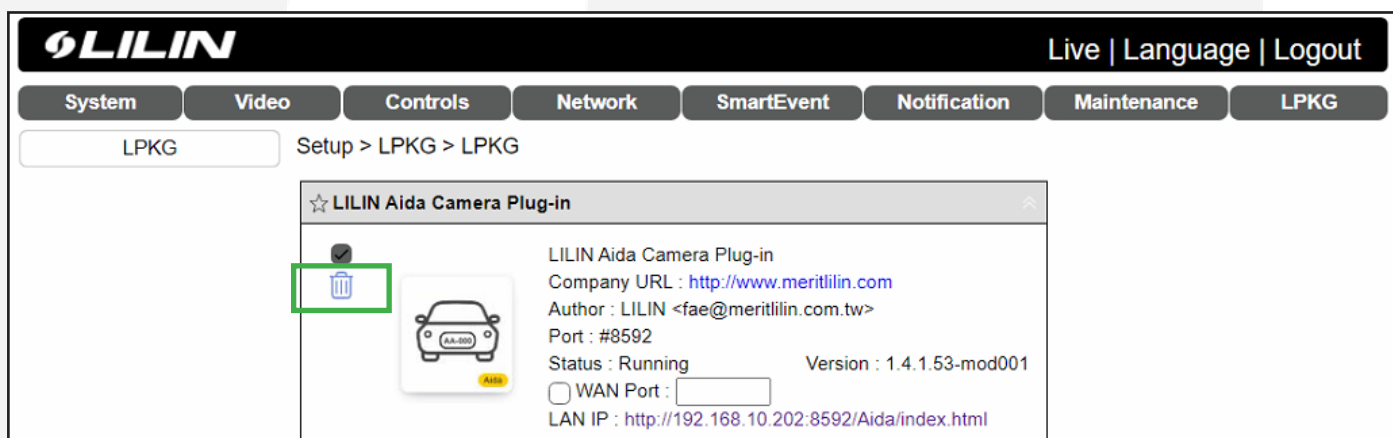

IMPORTANTE: Eliminare il plugin già installato non comporta la perdita delle configurazioni e della licenza iA, ma le targhe inserire nella lista1 e lista2 verranno eliminate (effettuare esportazione delle liste prima di cancellare il plugin).


Accedere al menù **Manutenzione**.

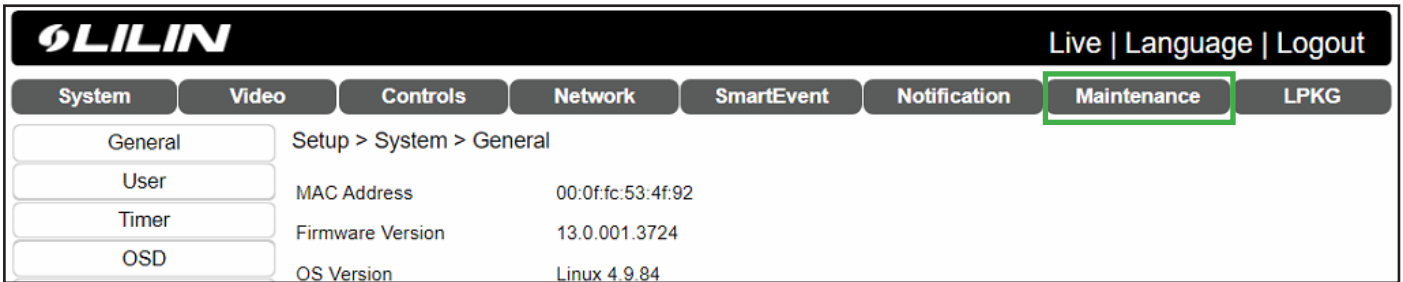

The screenshot shows the LILIN web interface with the 'Maintenance' menu item highlighted in green. The breadcrumb trail is 'Setup > System > General'. The system information table is as follows:

General	Setup > System > General	
User	MAC Address	00:0f:fc:53:4f:92
Timer	Firmware Version	13.0.001.3724
OSD	OS Version	Linux 4.9.84

Cliccare **Scegli File**.

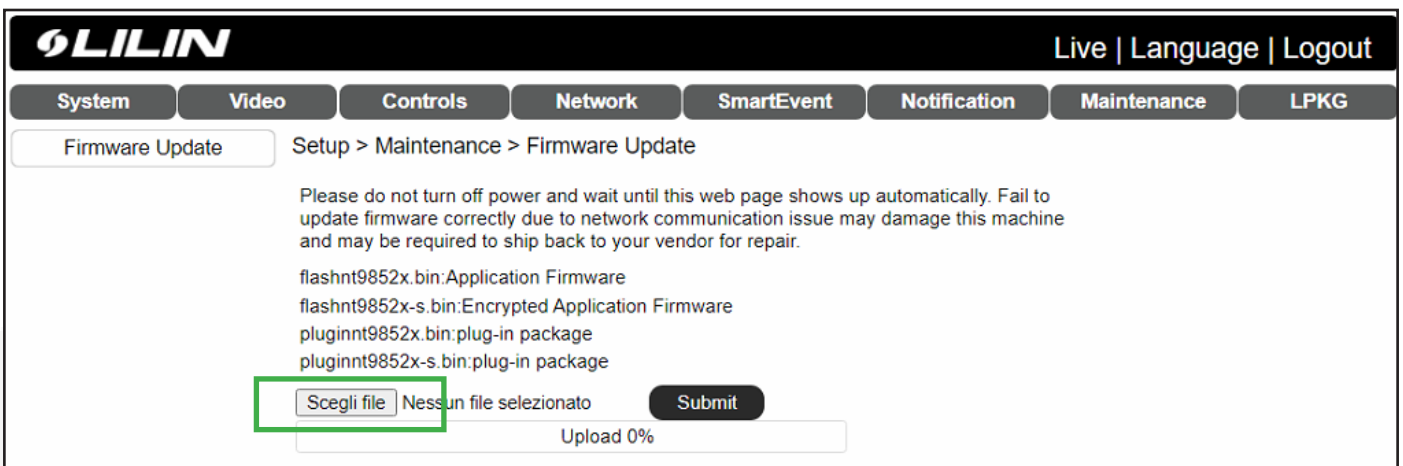



The screenshot shows the 'Firmware Update' page. The breadcrumb trail is 'Setup > Maintenance > Firmware Update'. A warning message is displayed: 'Please do not turn off power and wait until this web page shows up automatically. Fail to update firmware correctly due to network communication issue may damage this machine and may be required to ship back to your vendor for repair.' Below the warning, the following files are listed:

- flasht9852x.bin: Application Firmware
- flasht9852x-s.bin: Encrypted Application Firmware
- pluginnt9852x.bin: plug-in package
- pluginnt9852x-s.bin: plug-in package

The 'Scegli file' button is highlighted in green. The current status is 'Nessun file selezionato' and the upload progress is 'Upload 0%'.

Selezionare il file **pluginxxxx.bin** di aggiornamento (il nome del file può variare a seconda della serie di telecamere).

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
 pluginv22s66.bin	10/03/2023 08:20	File BIN	299.214 KB
 pluginv22s66-s.bin	10/03/2023 08:20	File BIN	299.214 KB

IMPORTANTE!

Non rinominare il file .bin, non è consigliato effettuare l'aggiornamento da remoto (via internet). Consigliamo di effettuare l'aggiornamento col PC collegato via cavo ethernet LAN per maggiore stabilità e velocità rispetto al WiFi.

Cliccare **Submit** per avviare l'aggiornamento.


L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti, dipende dalla velocità di trasferimento del file e della dimensione del plugin.

Al termine dell'aggiornamento accedere al menù **LPKG** e verificare che la versione del plugin sia aggiornata.

IMPORTANTE!

Dopo l'aggiornamento del plugin lo Status è **Stop**, spuntare la casella per avviare il plugin.

Dopo aver spuntato la casella lo Status sarà **Running**.

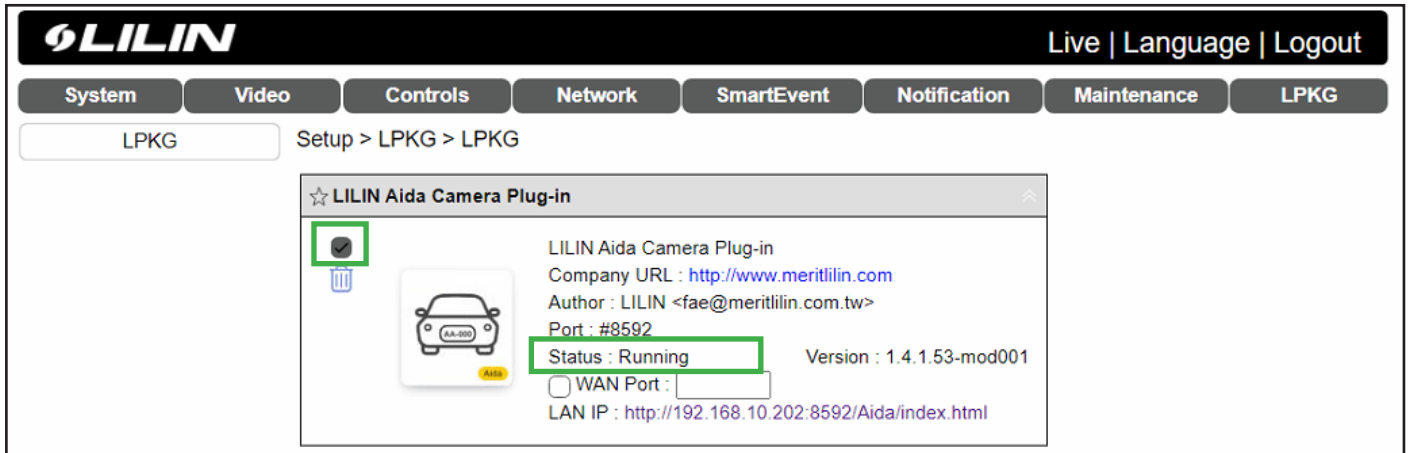

The screenshot shows the LILIN web interface. At the top, there is a navigation bar with the LILIN logo on the left and 'Live | Language | Logout' on the right. Below this is a menu with tabs for 'System', 'Video', 'Controls', 'Network', 'SmartEvent', 'Notification', 'Maintenance', and 'LPKG'. The 'LPKG' tab is selected, and the breadcrumb 'Setup > LPKG > LPKG' is visible. The main content area displays the 'LILIN Aida Camera Plug-in' configuration page. On the left, there is a green checkmark icon in a box, indicating the status is running. Below it is a trash can icon and a car icon labeled 'Aida'. To the right of the car icon, the following information is displayed: 'LILIN Aida Camera Plug-in', 'Company URL : <http://www.meritlilin.com>', 'Author : LILIN <fae@meritlilin.com.tw>', 'Port : #8592', 'Status : Running' (highlighted with a green box), 'Version : 1.4.1.53-mod001', 'WAN Port : http://192.168.10.202:8592/Aida/index.html'.

L'aggiornamento è completo!

IMPORTANTE!

Merit Lilin Italia non è responsabile nel caso in cui venga danneggiata la telecamera durante l'aggiornamento di un plugin Lilin o di terze parti non eseguito in modo sopra descritto, qualora la telecamera non rispondesse correttamente effettuare la procedura di Reset Hardware e se non dovesse risolvere il problema contattare l'assistenza tecnica: assistenza@meritlilin.it per attivare RMA.